


Tipps von Bernd

Ich besitze zwei Gigaset Comfort 4010 und zwei Gigaset CX 450 isdn.




Bei den 450ern funktioniert beidesmal der Hörerlautsprecher nur noch sporadisch.

Ursache: Bei den 4010ern waren die Federn und die Kontakte noch vergoldet - das wurde wohl eingespart.

Abhilfe: Fädeldraht zwischen Platine und Lautsprecher (Bild DSC00001b).

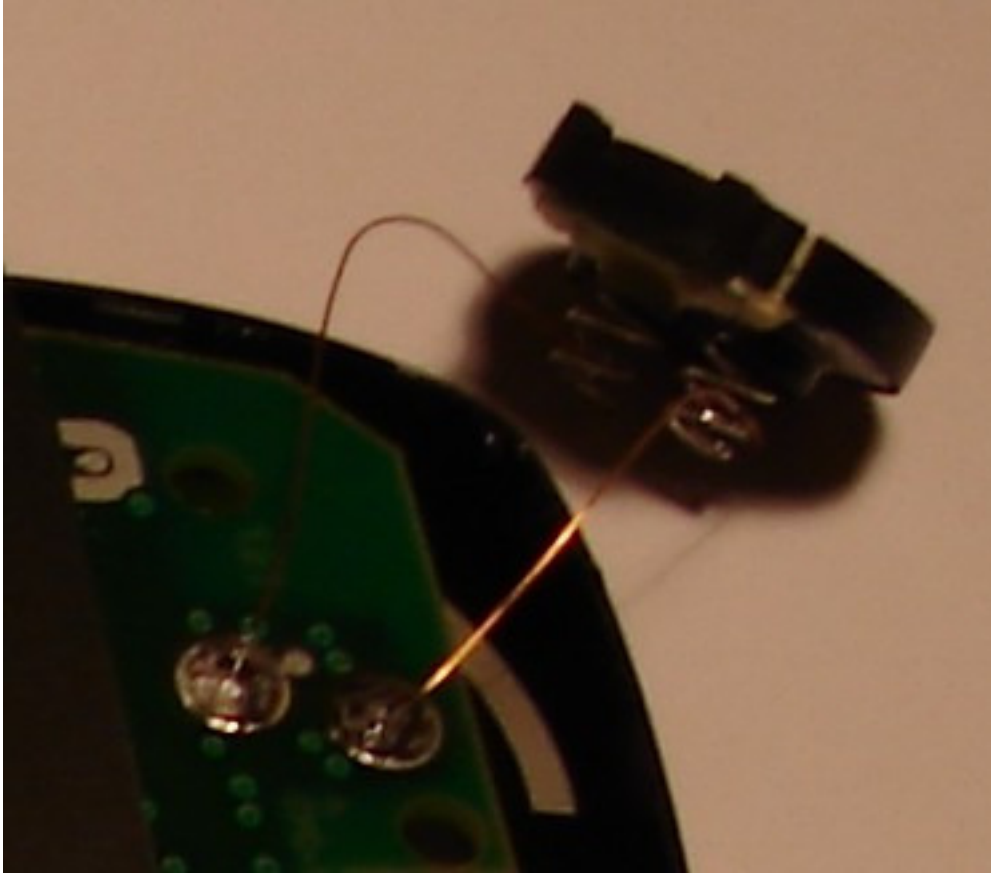

Als Öffnungshilfe habe ich drei Fotos beigelegt, die die Nasenanordnung bei dem "CX 450 isdn" zeigen.
(Bilder DSC00004b / DSC00005b / DSC00006b)

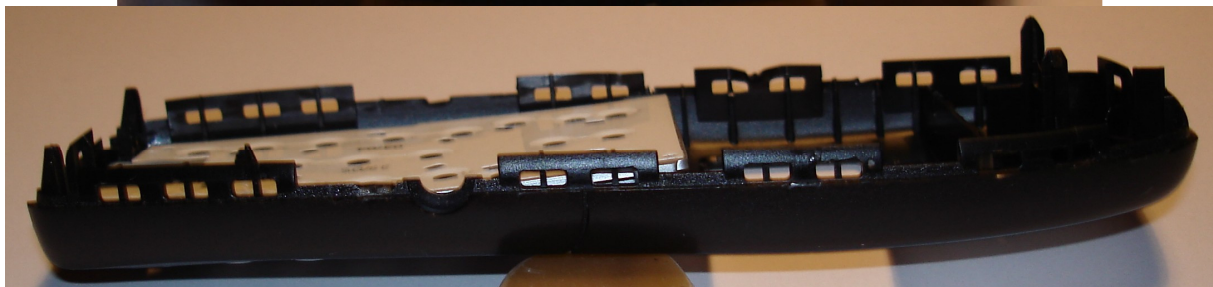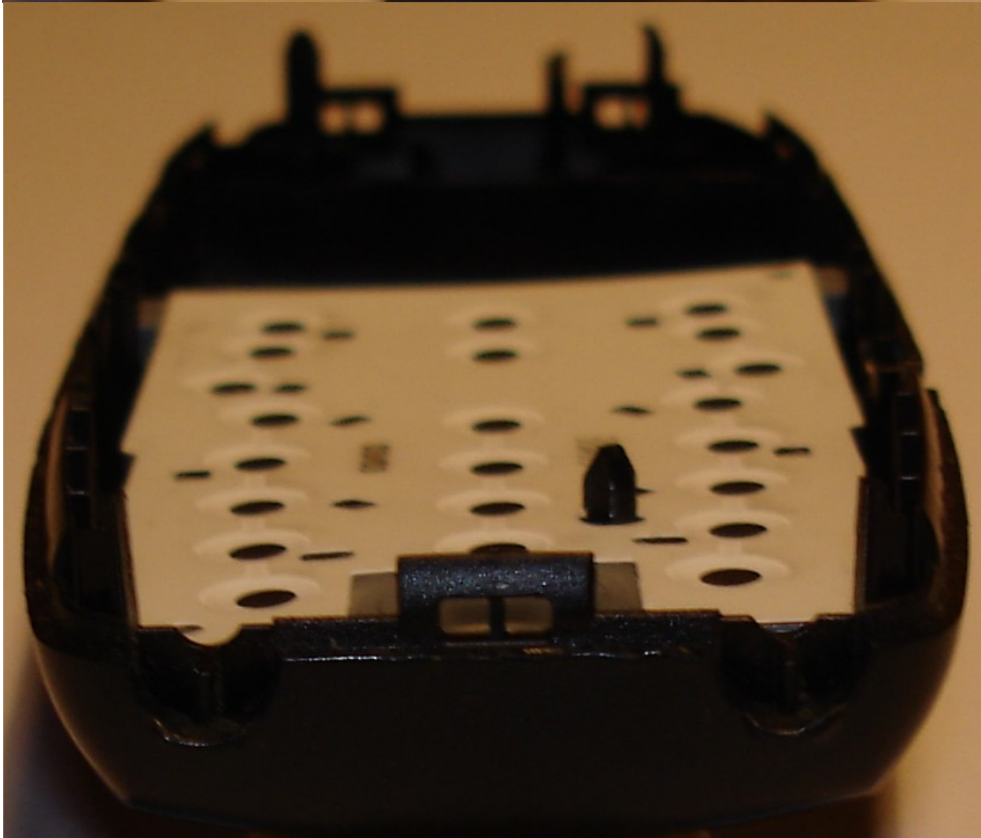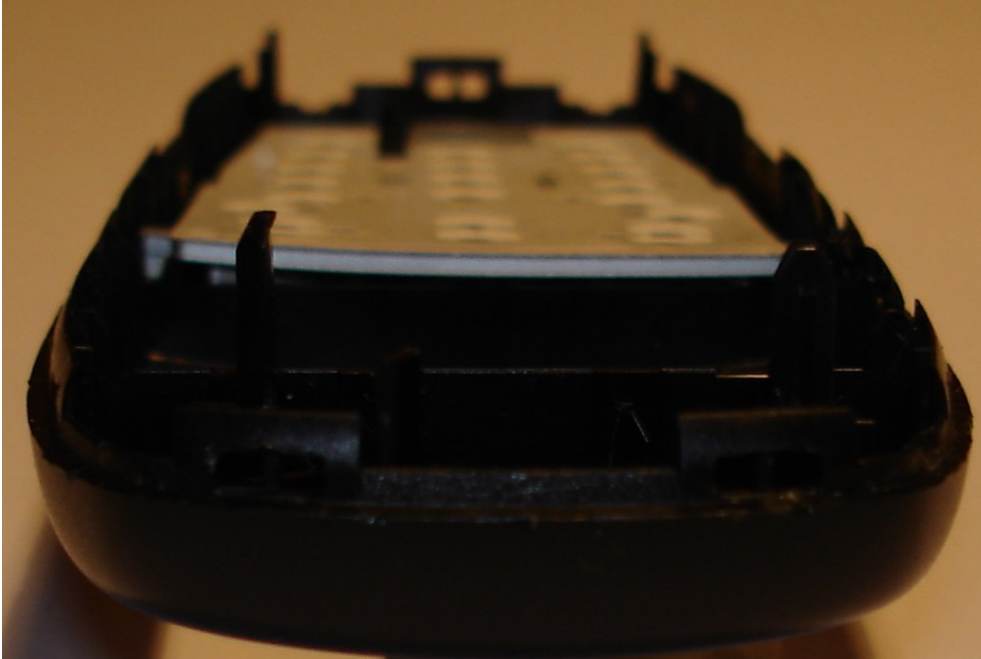

Bei den 4010ern funktioniert die Freisprechtaste nur noch sehr selten, da in dieser Taste eine LED integriert ist und der Kontaktring daher nur wenig Schaltfläche hat.

Trocknen und Abwischen der öligen Flüssigkeit bewirkte bei mir keine Verbesserung.

Ich habe daher Alufolie auf den Kontakt geklebt (Bild DSC05310b).



Bislang funktioniert das wunderbar, ich habe aber noch keine Langzeiterfahrung, wie lange die Alufolie das mitmacht ;-)

Viele Grüße
Bernd